Erro de Sensor nas Multimídias Receivers DMH-ZS9380TV e DMH-ZF9380TV

Versão 1.0

Mensagem de Erro de Sensor, o que pode ser?

No decorrer do funcionamento dos modelos Multimídias Receivers DMH-ZS9380TV e DMH-ZF9380TV, pode ser exibido uma mensagem de erro na tela *“Erro de sensor. Consulte o seu revendedor ou centro de atendimento da Pioneer”*, conforme imagem abaixo:

Essa mensagem pode estar relacionado a instalação do módulo do aparelho com o ângulo maior do que 30° em relação a horizontal ou o módulo solto dentro do console do veículo.

Isso faz com que o sensores de posicionamento internos (que determinam se o veículo está subindo, descendo ou fazendo curva, para melhorar a precisão de navegação) fiquem confusos e apresente essa mensagem.

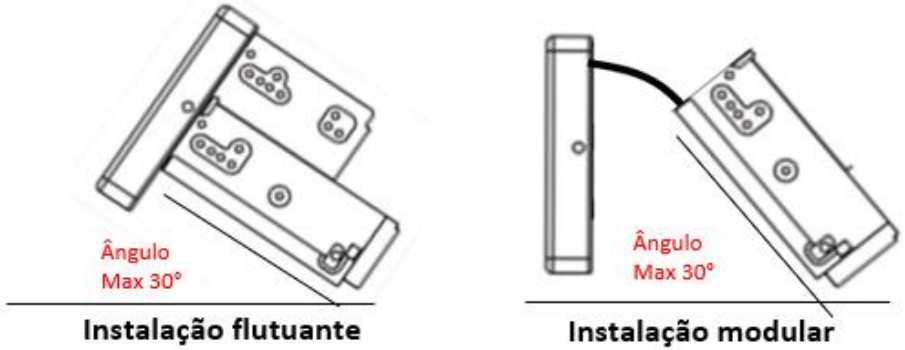

Nesses casos, é recomendada a revisão da posição de instalação do módulo, sua fixação e reset das configurações conforme o manual do usuário.

[Instalação]	Indica se a posição de instalação deste produto está correta ou não. Se instalado corretamente, [OK] é exibido. Quando este produto está instalado em um ângulo extremo que excede o limite do ângulo de instalação, a informação [Falha (âng. inst.)] é exibida. Se a instalação deste produto for continuamente alterada e se ele não estiver fixado firmemente, [Falha (vibração)] será exibido.

Entrar no menu "Status da conexão" e verificar se aparece mensagem de falha no ângulo de instalação.

Item de menu	Descrição
[Status de calibração 3D]	Verifique o status de aprendizado do sensor, como o grau de aprendizado. Também pode verificar os valores do sensor atual e o número total de pulsos de velocidade. Para excluir os resultados aprendidos armazenados no sensor, siga as instruções abaixo. 1 **Toque em [Dist.] ou em [Pulso vel.] e, em seguida, toque em [Sim].** 2 **Toque em [Status do aprendizado] e, em seguida, toque em [Reset tudo].** **DICA** Toque em [Reset tudo] para redefinir o sensor após alterar a posição ou o ângulo de instalação. **NOTA** Se você tocar em [Reset dist.], todos os resultados de aprendizado armazenados em [Dist.] serão limpos.

Se estiver mostrando a mensagem de falha no ângulo de instalação **[Falha na Inst.]** o instalador deve instalar corretamente o módulo na horizontal e resetar as calibrações **3D [Reset tudo].**

Caso isso não resolva, o problema pode estar associado a um desses sensores: sensor G, sensor de giro, sensor de temperatura, conversor A/D ou sensor 3D híbrido. **Entre em contato com o suporte técnico para orientação**.